CITROËN	INFO'RAPID	XANTIA 4
SERVICEMARKNADS AVDELNINGEN --	-- --- VERKSTÄDER	Nr 2 DEN: 27.01.96

B3AU2NQ0

BERÖR

CITROEN XANTIA 2.1 Turbo Diesel – alla modeller – upp till OPR 7126.

KONSTATERAT

Oljud från servocylindern vid rattrörelser.

DIAGNOSTIK

Servocylinderns fästskruv på kuggstångshuset dragen med för lågt moment.

EFTERMARKNADSLÖSNING

Montera på styrningen ett förstärkt fäste.

ARBETSMETOD

Beställ från lagret :
- ett förstärkt fäste, Art.nr. 4006 25
- en pinnbult, Art.nr. 4043 37
- en bricka, Art.nr. 4010 23
- en o-ring, Art.nr. 4026 21
- två muttrar, Art.nr. 4043 31

Sänk ned bilen i lägsta läge.

Vrid på ratten fram och tillbaka flera gånger för att evakuera all LHM-vätska i servocylindern.

Demontera servocylindern från styrningen och pinnbulten (1) med hjälp av låsmuttern (12 x 150).

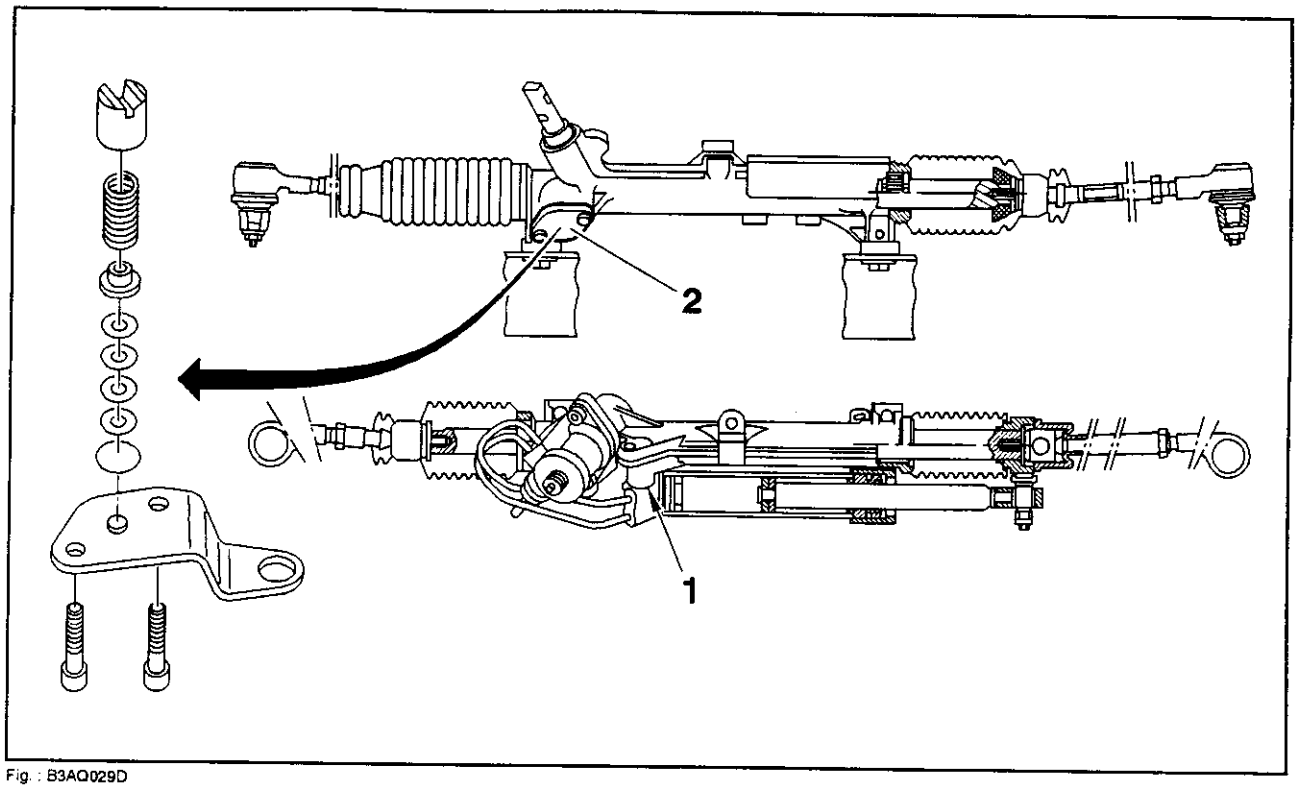


Fig. : B3AQ029D

Lägg en bricka tjocklek 2,5 mm (3) mellan den nya pinnbulten och kuggstångshuset.

Applicera loctite Frenetanch på pinnbultens gängor som går in i kuggstångshuset och dra åt med 9 daNm.

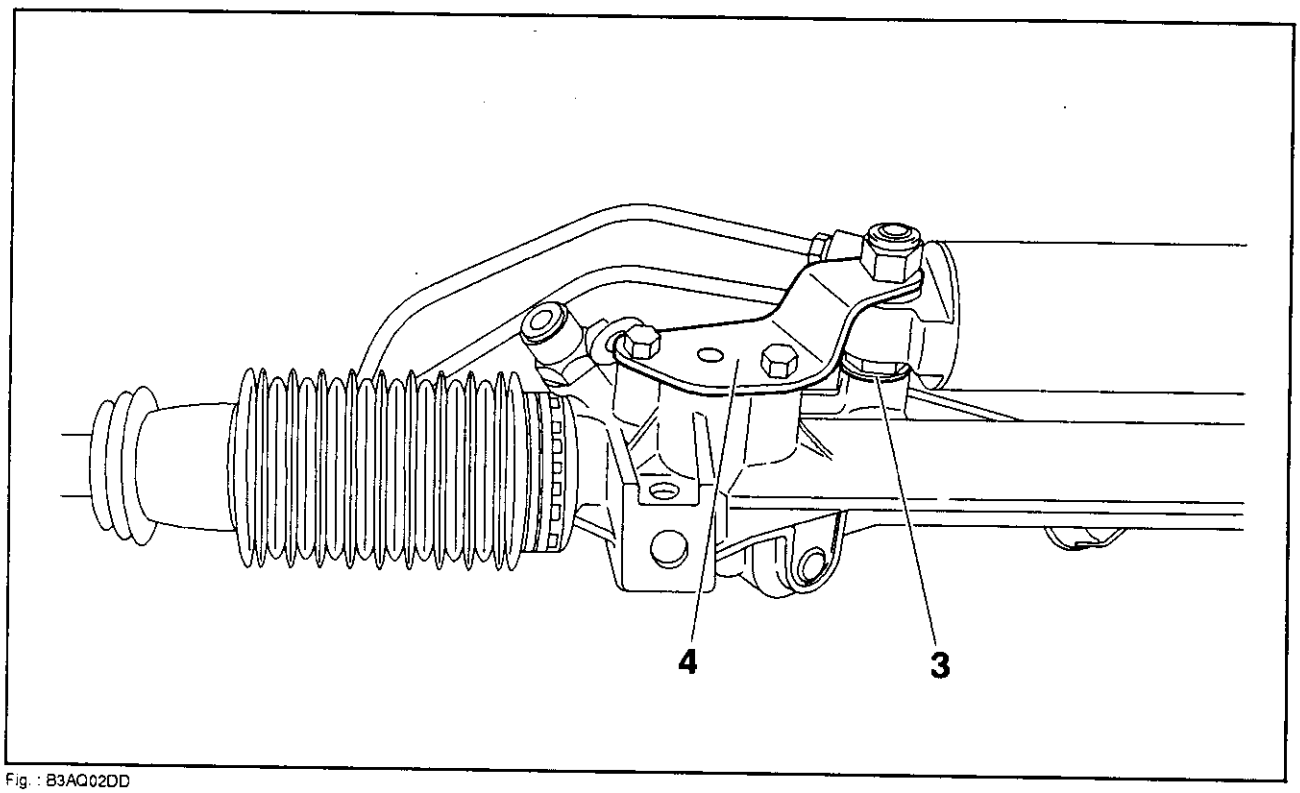


Fig. : B3AQ02DD

Återmontera servocylindern.

Montera det förstärkta fästet (4) istället för det gamla (2).

Montera den nya o-ringen vid detta arbetsmoment.

VARNING : Gör ingen justering av tryckkolven.

Sätt i de två bultarna för fästet.

Sätt på de två muttrarna för infästning av hydraulcylindern.

Dra gradvis de två bultarna och muttrarna tills de blivit slutligt åtdragna.

Åtdragningsmoment för hydraulkolvens muttrar: 6 daNm.

Åtdragningsmoment för fästbultarna: 1 daNm.

Arb.op.kod: 2450 9999.

Faktureringstid: 1,90 tim..

CITROËN	INFO'RAPID	XANTIA 4
SERVICEMARKNADS AVDELNINGEN --	-- --- VERKSTÄDER	Nr 3 DEN: 25.05.98

B3AU37Q0

BERÖR

CITROEN XANTIA V6 – XFZ.

KONSTATERAT

Styrservo saknas.

DIAGNOSTIK

Dålig tarering av högtryckspumpens tryckbegränsare, vilket innebär att vätskemängden till styrservon blir för liten.

EFTERMARKNADSLÖSNING

Kontrollera tryckbegränsarens reglervärde.

ARBETSMETOD

Införskaffa från Reservdelslagret en packning, Art.nr 4048 H5.

Demontera tryckbegränsaren :

- sätt fordonet på lyft
- demontera innerskärmen (1)
- demontera tryckbegränsaren (2)

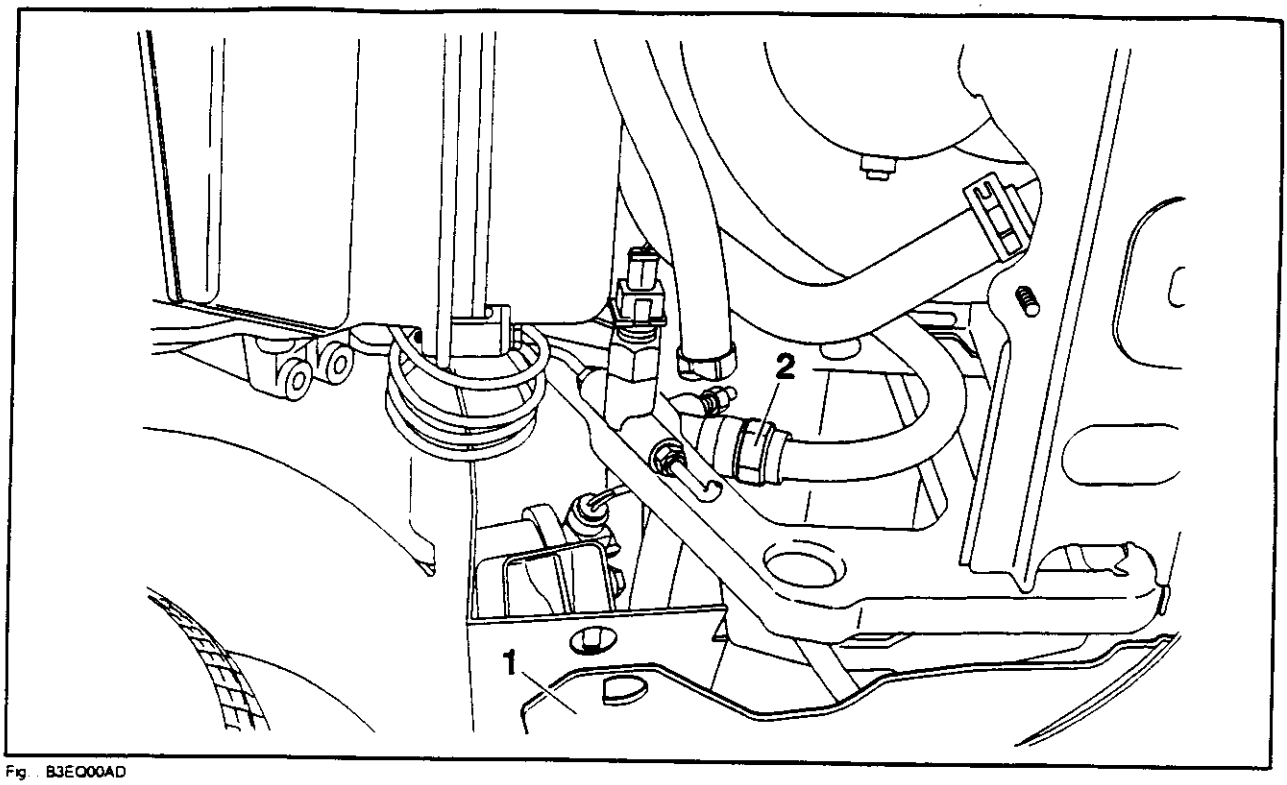


Fig. B3EQ00AD

Kontrollera reglervärdet på tryckbegränsaren.

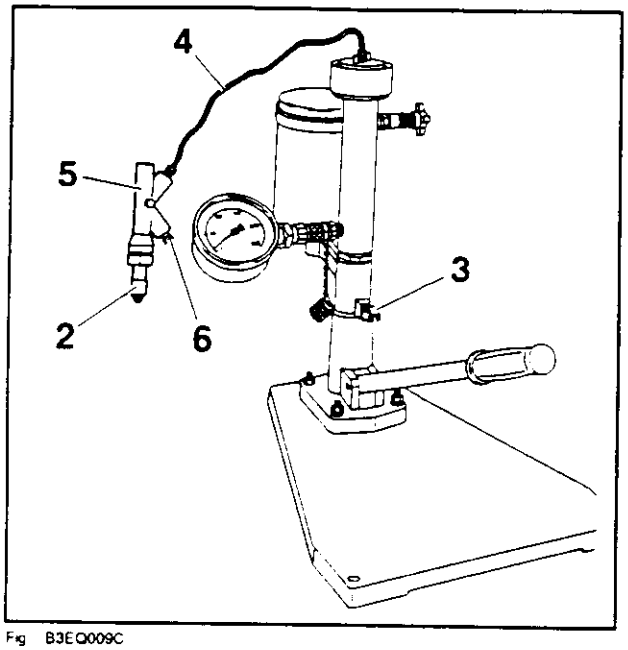


Fig B3EQ009C

Gör följande montering :

- manuell pump (3)
- förbindelserör (4)
- fäste (5) för 2x3,5 M 12 disponibelt i reparationssats 4146 T
- plugg (6) 3,5 disponibel i reparationssats 4146 T
- tryckbegränsare (2) plus packning

Kontrollera tryckbegränsarens reglertryck som ska ligga mellan 160 och 165 bar.

Justera trycket om så behövs genom att skruva på tryckbegränsarens reglerskruv.

Montera åter tryckbegränsaren på fordonet :

- montera åter tryckbegränsaren med en ny packning
- montera åter innerskärmen

Arb.op.kod: 2443 9999.

Tid: 0,60 tim.