	INFO'RAPID	Xantia
	CITROEN XANTIA	NR 2
DATUM 940915	Oljud bromsventil	GRUPP 5

Ref.505

ANNULERAR OCH ERSÄTTER GRUPP 5 NR 2 FRÅN 940321

Konstaterat: Oljud i bromsventilen vid lätt bromsning.

Diagnos: Hydraulisk resonans i bromsventilen (1), som förstärks av bromspedalens tryckenhet (2).

Åtgärd: Smärgla den främre sliden (5) i bromsventilen (1) med en fin smärgelduk.

Arbetsbeskrivning:

- Demontera bromsventilen

- Sätt fast ventilen i ett skruvstycke, kåpan uppåt


- Demontera:
  - -hållaren (3) med en skruvmejsel
  - -gummiskyddet (4)
  - -låsringen (8)
  - -enheten slid (5) med bricka (6)
  - -returfjädern (7)

- Smärgla sliden (5) med en fin duk, ett tiotal drag

- Tvätta sliden noggrannt med etanol

- Stryk **lite** MOLYKOTE-fett på ytorna A och B. **OBS!** endast en mycket tunn film, eftersom för mycket fett ger skumbildning.

- Återmontera delarna i omvänd ordning

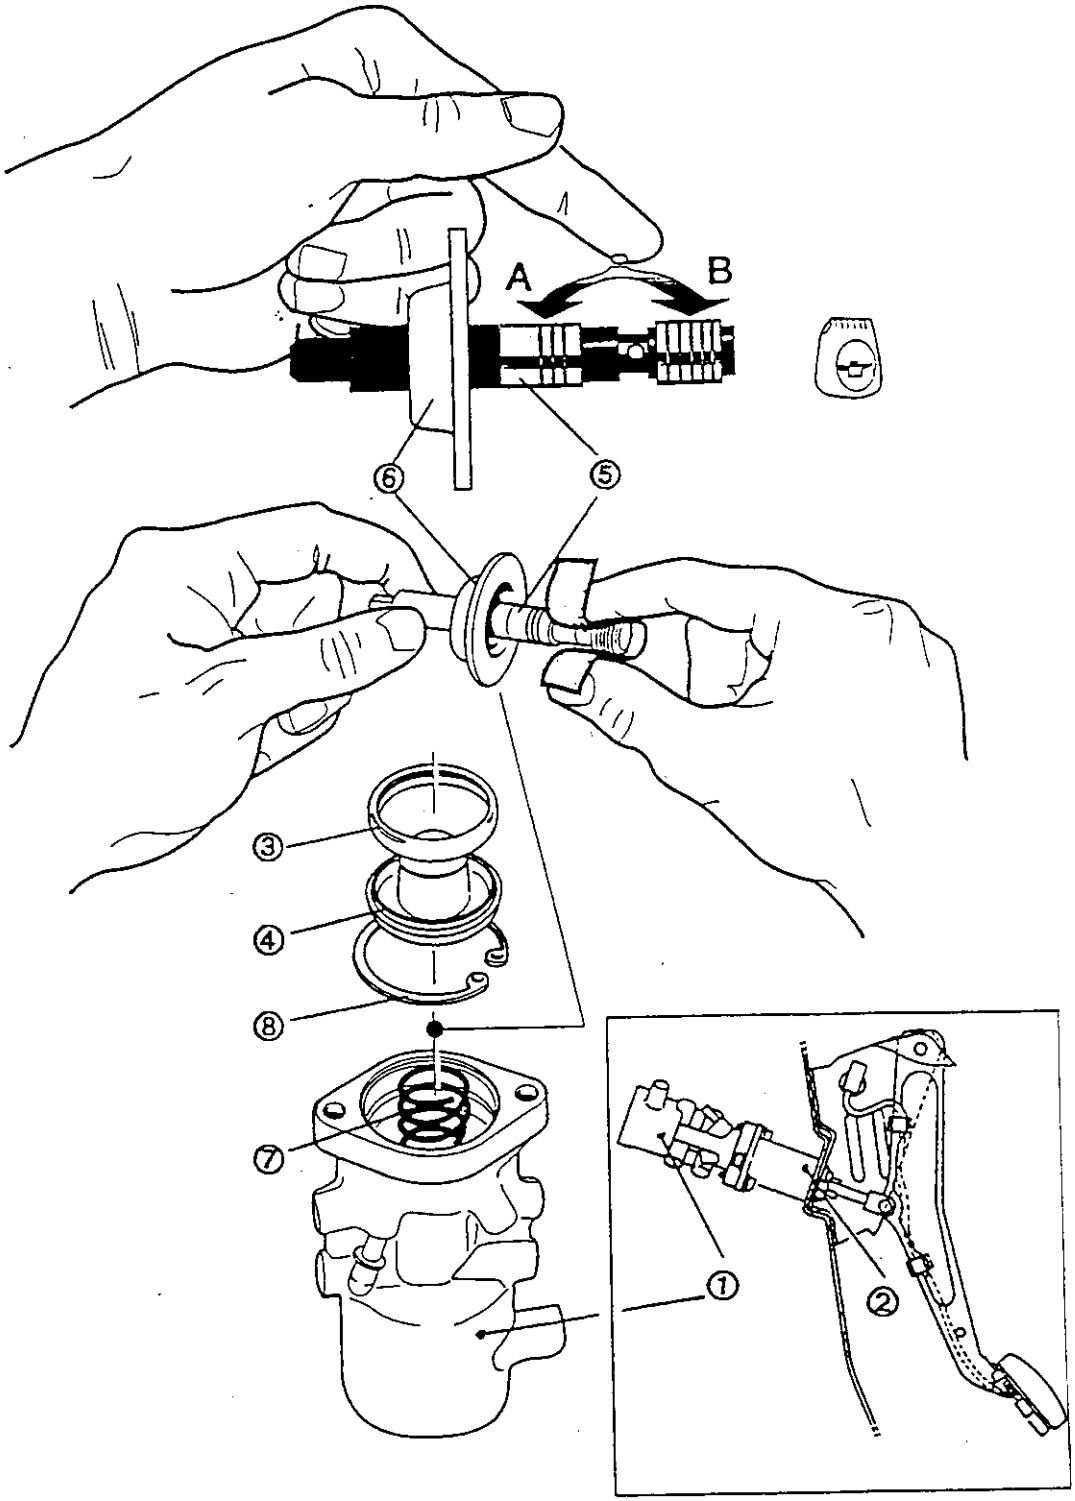
A
B
⑥
⑤
③
④
⑧
⑦
①
②

CITROËN	INFO'RAPID	XANTIA 5
SERVICE- AVDELNINGEN		Nr 11 2000-08-01

Gäller: *Oljud i framvagn.*


Motor: *Xantia V6 XHZ: fas 1o2, HDI RHZ: fas 2, 1,9 Diesel Turbo DHX: fas2, med automat växellåda.*

Konstaterat: *Spel i främre bromsokens övre fästen på låg fart och dåliga vägar. Brummande ljud vid acceleration, motor i lågvarv.*

Diagnos: *Smällande ljud vid övre bromsoks fästet, kan jämföras med oljud fr. bärarmar fram.*
För kontrol av detta, ljudet "försvinner" vid LÄTT tryck på bromspedalen.

Åtgärd: *<u>Spänn oket på sina fästen.</u>*

- *Skaffa fr. reservdelar ett fjädesats art.nr.: 444971.*
- *Lyft bilen på en pelarlyft.*
- *Tag bort framhjulen.*
- *Om bromsslitage varnarkabeln är monterad vid oket, dra om den till den övre delen mellan kolvbälgen och staget för parkeringsbromsen.*
- *Lossa okets fästbult (1).*
- *Rengör gängan och lägg på gänglås medel.*
- *Ställ in fjädern vid övre fästpunkten och skruva tillbaka bulten.*
- *Tryck in fjädern mot oket och skruva tillbaka den andra bulten.*
- *Dra bultarna med moment 10,5 daNm.*

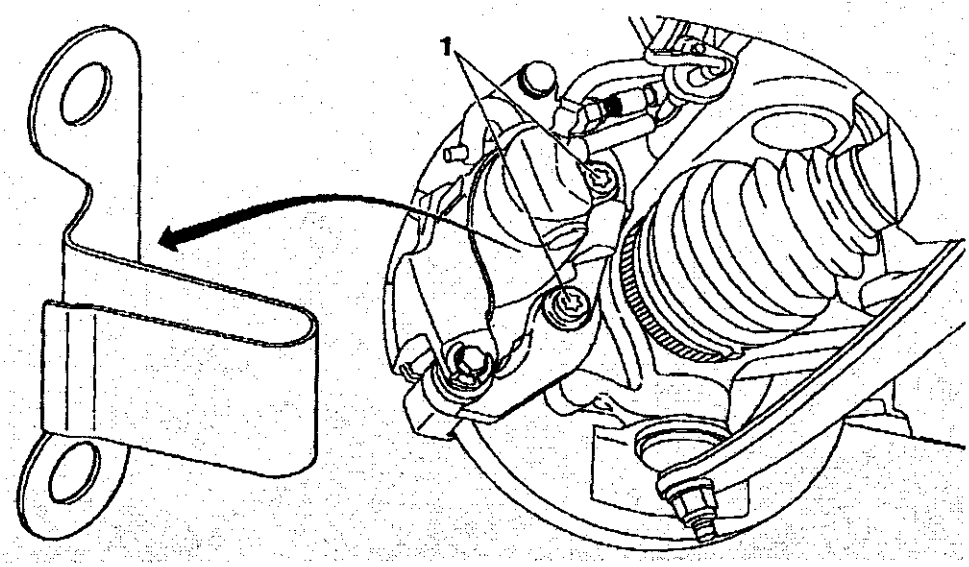

Arb. OP.kod: 2573 9999.
Tid: 0,75t

CITROËN

SERVICEMEDDELANDE

Grupp: 00-1:18

tum: 2000-11-22 ☐ ÅF

Sign.: GG ☒ Verkstad


XANTIA

Morrande ljud i bromspedalen.

Diagnostik:
Hydraulik resonans i huvudbromscylinder.

Åtgärd:
Byt ut huvudbromscylindern R.del: **486011**. Skulle ljudet återkomma efter detta, byt även mellanlägget R.del: **487821**.

Var vänlig, rapportera om resultatet. TACK!

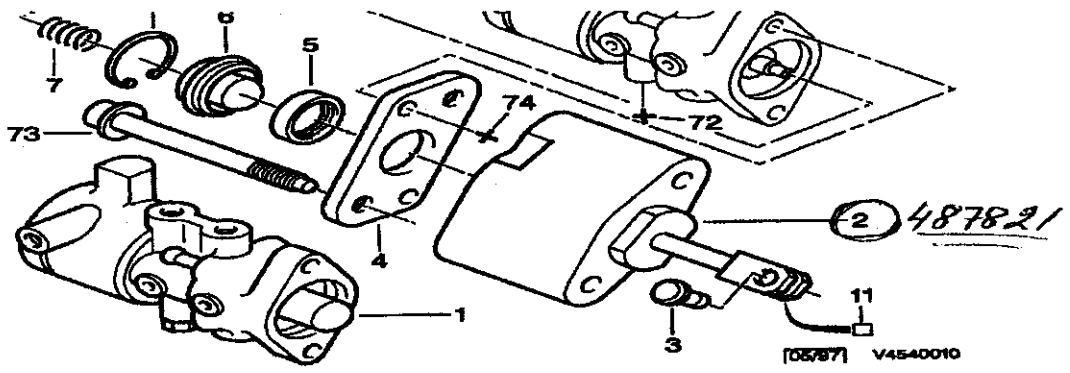

CITROËN SVERIGE AB
Gerard Guillier
Teknisk Assistent