CITROËN		7
SERVICEMARKNADS AVDELNINGEN --	-- --- *VERKSTÄDER*	**Nr 13** DEN: 26.10.98

C4CU0DQ0

BERÖR

CITROEN XANTIA alla modeller.

KONSTATERAT

Framdörren (huvudsaklingen förardörren) är svår att stänga, trots flera försök att rätta till den.

DIAGNOSTIK

Dörren sjunker ned: det övre gångjärnet har delvis lossnat från framstolpen.

EFTERMARKNADSLÖSNING

Svetsa om dörrhänget enligt nedanstående arbetsbeskrivning.

ARBETSMETOD

1 – VERKTYG SOM BEHÖVS

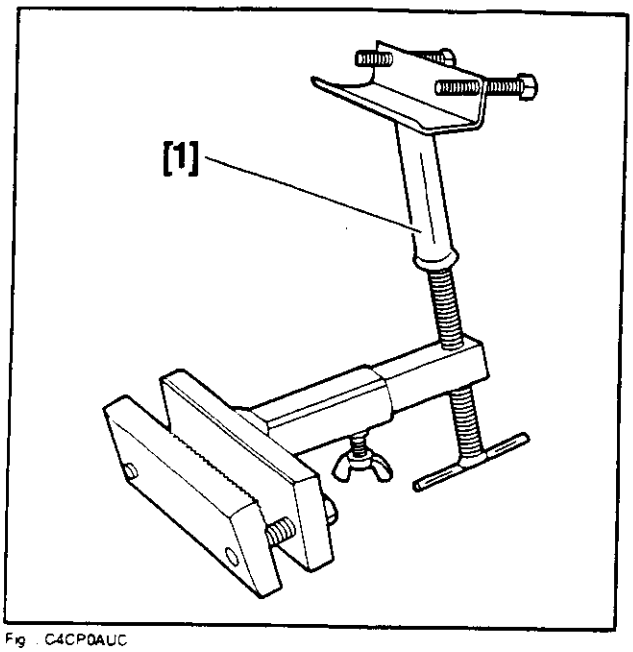


Fig. C4CP0AUC

[1] verktyg för höjning av dörrar (7501–T)

Förberedelse :
- demontera framdörren
- frigör kabelhärvorna
- skydda kupéns klädsel
- demontera det felaktiga dörrhänget
- rengör ytan

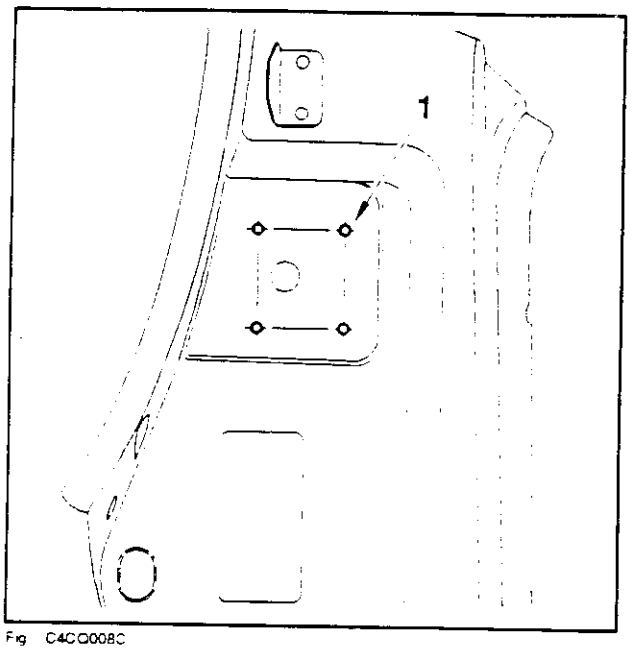


Fig. C4CQ008C

Borra 4 hål diameter = 7 mm (1) i dörrhängets vinklar (borra framstolpens innerplåt utan att gå igenom förstärkningen).

Montera framdörren (håll kvar den på rätt höjd med hjälp av verktygen [1]).

Justera spelen (se motsvarande åtgärd).

Demontera framskärmen.

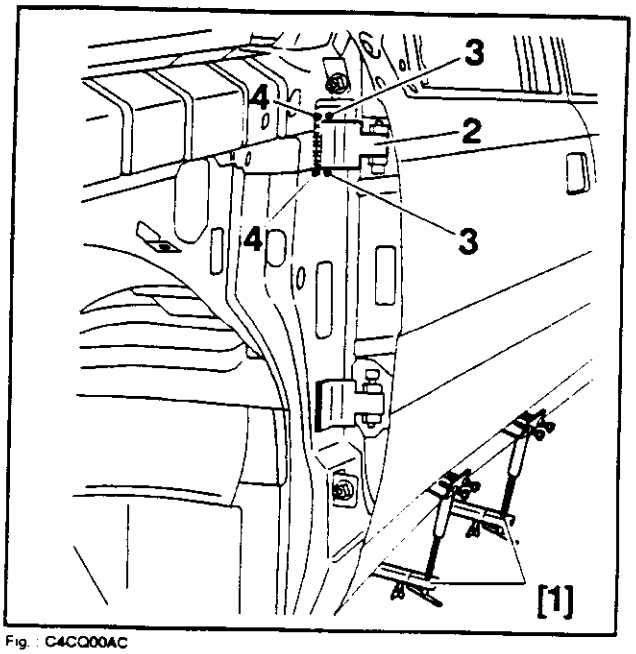


Fig. C4CQ00AC

Positionera dörrhänget (2).

Gör 2 MAG–punktsvetsar (3) för att hålla dörrhänget på plats (med dörren på plats).

Demontera :
- framdörren
- verktygen [1]

MAG–pluggsvetsa (4), för att tillgodose sammanbindningen mellan dörrhänget, kupésidan och förstärkningen.

2 – LACKSKYDD

Grunda med primer och lackera sedan.

Spraya flytande vax in i framstolpen. Finns disponibelt på Reservdelslagret, Art.nr: ZCP 830 030, ZCP 830 190 A eller 9984 50.

Montera de delar som tidigare demonterats.

Arb.op.kod: 6443 9999 (1 sida).

Tid: 2,50 tim (1 sida) – 4,00 tim (2 sidor).